

OMRON

St

型号 G9SX-SM032-□

电动机停止检知单元

Chinese

使用说明书

感谢您此次购买型号G9SX-SM□电动机停止检测单元。

本使用说明书中描述了型号G9SX-SM□使用上所需的功能、性能、使用方法等信息。

请遵循以下几点，使用G9SX-SM□产品。

• 型号G9SX-SM□需由掌握电气知识的专业人员操作。

• 请务必仔细阅读本说明书后正确使用。

• 请妥善保管以备随时参阅。

欧姆龙株式会社

2166131-1A

EC符合性宣言

欧姆龙声明G9SX-SM□符合以下EC指令要求。

EMC指令 2004/108/EC

机械指令 2006/42/EC

规格

型号G9SX-SM□是根据以下规格要求，设计/制造的产品。

EN954-1 安全等级4.

EN ISO13849-1:2008 安全等级4 PL e,

IEC/EN61508 SIL3,

IEC/EN61000-6-2,

UL508,

CAN/CSA C22.2 No. 142

安全注意事项

●警告标识的含义



如果不正确处理，则有可能对人身造成轻度或中度伤害。严重情况下，甚至会导致重伤和死亡。另外可能会造成重大物损。

●图案符号的含义



●表示非特定、一般的禁止通告。



●表示非特定、指示一般使用者行为的图案符号。

●警告标识

△ 警告

输出故障可能造成重大人身伤害。
切勿使用超出安全输出额定值的负载。安全功能损坏可能造成重大人身伤害。
请勿在只用一台变频器和接触器驱动多个电动机的系统中使用本产品。安全功能损坏可能造成重大人身伤害。
为了避免供电电源以及负载电源短路请妥善进行接线。输出故障可能造成重大人身伤害。
在安全输出中连接感性负载时，请加装反电动势保护电路。安全功能损坏可能造成重大人身伤害。
检测对象电动机请在G9SX-SM□的额定输入频率数(120Hz)以下的条件下运行。安全功能损坏可能造成重大人身伤害。
请使用相适合的控制设备。

控制设备	必要事项
电磁闭锁式安全·门开关	请使用满足IEC/EN60947-5-1的强制断开动作机构要求事项的规格认证品。 此外，请使用适用于电磁螺线管规格（DC24V、300mA以下）螺线管型机械闭锁机构开关。
安全继电器	请使用满足安全继电器EN50205的强制定位机构所要求事项的规格认证品。 反馈用接点请使用适用于微小负载（DC24V、5mA）的接点。
接触器	为了及时发现接触器接点的不能分离，请用强制定位式接触器，并将接触器的接点连接到EDM输入上。 反馈用接点请使用适用于微小负载（DC24V、5mA）的接点。 如果连接EDM输入的接触器b接点并非强制定位式接触器的a接点，那么即使连接接触器的b接点也不能发现接触器接点的不能分离现象。
其他控制设备	请在充分验证是否满足要求的安全等级后再使用。


安全上的要点

- 请将型号G9SX-SM□放置于防护等级IP44（IEC/EN60529）以上的控制箱中使用。控制箱请务必接地（PE）。
- 输入输出端子请正确接线并在运行前进行动作确认。
- 如果接线错误可能造成安全功能损坏。
- G9SX-SM□的电源输入，请不要连接额定值以上的DC或AC电源输出。
- 有触电的危险。
DC电源装置请满足以下几项内容。
-符合IEC/EN60950、EN50178等具有双重绝缘或强化绝缘的DC电源装置，或是符合IEC/EN61556的变压器。
-满足由UL508定义的2级绝缘或限制电压电流电路的输出特性要求。
- 请确保输入端子上施加的电压为规定电压。
施加错误电压会导致产品不能发挥既定的功能，安全功能降低、产品发生损坏、烧毁等情况。
- 监视输出、报错输出不是安全输出。
请勿作为安全输出使用。
- G9SX-SM□或外围设备发生故障时，会损坏安全功能。
- 型号G9SX-SM□的安装、点检、维护是否正确执行，请务必与“责任人”进行确认。
所谓“责任人”是指在机械的设计、安装、运用、维护、废弃各阶段，具有确保安全的资格、权限或责任的人。
- 型号G9SX-SM□的安装与安装后的确认，应对安装机械非常熟悉的“责任人”进行操作。
- G9SX-SM□是根据所设定的停止检测输入电压判定值来判定电动机是否需要停止。当停止检测输入电压低于判定值时电动机停止运转。有时因为电动机的特性和负载条件，电动机在还未完全停止前已进行停止检测输出。若出现上述情况，应由“责任人”确认停止检测输出后的电动机旋转状态是否在风险容许度之内，再进行使用。
- G9SX-SM□必须进行日常点检、六个月一次的点检。
否则可能造成系统无法正常运行的重大损坏。

- 请勿拆卸、修理、改造本产品。否则原本的安全功能可能有失效的危险。
- 连接到G9SX-SM□的具有安全功能的设备、部件，请根据安全级别以及安全等级的要求使用相应的规格品。
- 对于系统的安全性以及安全等级的符合性，需要对系统整体进行评价。关于安全等级符合性判定相关事宜，请与具有权限的第三方认定机构等谈。
- 系统全体的安全标准符合性，由客户自行负责。
- 接线时，请务必在断电状态下进行。
- 否则本装置连接的外部装置可能发生无法预测的动作。
- 在安装端子台的时候，请小心以免受到手损伤。
- 请勿在易燃易爆环境下使用。
- 由于停止检测输入上加有电动机驱动电压，所以请务必使用保险丝和电流断路器等过电流保护装置（3A以下），并且按规定的坚固扭矩接线安装。

使用上的注意

- 使用
请勿使产品坠落或受异常振动冲击。否则可能引起故障和误动作。
- 保管、安装场所
请勿安装在以下场所，否则可能造成故障和误动作。
 - 受日光直射的场所。
 - 环境温度超出-10~55℃范围的场所。
 - 相对湿度超出25~85RH范围的场所：温度变化激烈，容易引起结露的场所。
 - 有腐蚀性气体、可燃性气体的场所。
 - 振动和冲击超出本体额定值的场所。
 - 有水、油、药品等飞沫的场所。
 - 尘土、盐分、铁粉较多的场所。
- 安装
相对于G9SX-SM□的宽度，在DIN导轨较短的时候，可能由于振动导致产品从DIN导轨上掉下来。
请使用挡板（型号PFP-M，另行购买），将G9SX-SM□固定到DIN导轨上。此外，请勿使用海拔100m以上的场所。
- 为了利于通风、接线以及满足足输出额定，请确保保留出以下所示的空间。
 - 型号G9SX-SM□与侧面以及邻接单元间的距离请保持在25mm以上
 - 单元上下间距在50mm以上

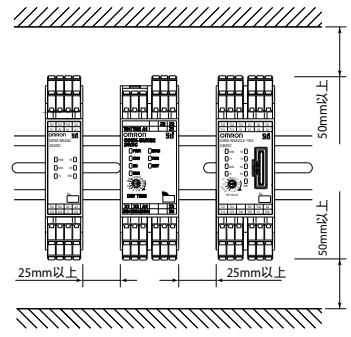

- 接线
1. 型号G9SX-SM032-□
-接线时，请使用以下尺寸的电线。
单线（steel wire）: 0.2~2.5mm² AWG24~12
绞线（flexible wire）: 0.2~2.5mm² AWG24~12
-电线剥离长度请保持在7mm以下。
2. 型号G9SX-SM032-RT（螺丝式端子台型）
-为防止产品误动作、发热等情况，请按規定扭矩拧紧端子螺丝。
端子螺丝扭矩为：0.5~0.6N·m

- 停止检测输入、EDM输入的接线距离，请各保持在100m以内。

- 停止检测输入上加有电动机的驱动电压，这可能造成高强度干扰的重叠。所以请与其信号线分开接线。

- 用户设定中的停止判定时间，请设定为不损害安全控制系统安全性的感知度级别。

- 调整模式是用户用来设定“敏感调整”的动作模式。停止检测时，有“监视输出”，但没有“安全停止检测输出”。所以调整结束后，一定要返回监视模式再继续使用。

- “停止检测输出”是仅用于带机械闭锁机构的电磁闭锁门开关。既不能作为安全输出来驱动接触器使用，也不能作为安全输出与螺旋管型闭锁机构开关配套使用。

- 在决定距离危险源的安全距离的时候，请考虑由以下时间所引起的安全输出的延迟问题。

- 请在控制系统相关的所有G9SX-SM□电源接通5秒以上再进行动作。

- 为了防止因干扰而造成的误动作，请务必将电源的A2端子接地。

- 本产品为【class A】工业环境产品。如果使用于住宅环境可能会引起电磁干扰。因此当使用于住宅环境时，请做好电磁干扰的对应措施。

- 请务必切断电源后再进行单元更换。否则本装置所连接的外部装置可能无法预料的动作。

- 溶剂附着
产品请勿附着酒精、稀释剂、三氯乙烷、汽油等溶剂。此类溶剂可能导致标记模糊、部品老化等原因。

- 可连接的电动机
作为停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，所以请另外使用防止过载、缺相等問題的专用保护设备。

- 与变频器的并用
动力制器的设定时间请设定在30秒以内。超过30秒时，可能会被误检测为断线故障。
另外，在以下情况下，即使电动机在停止中也可能出现停止检测功能不运行的情况。
 1. 使用输出残电压较大的变频器，并且与变频器串联的接触器为ON时。
 2. 正使用变频器自动整定功能时。

- 停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，所以请另外使用防止过载、缺相等問題的专用保护设备。

- 与变频器的并用
动力制器的设定时间请设定在30秒以内。超过30秒时，可能会被误检测为断线故障。
另外，在以下情况下，即使电动机在停止中也可能出现停止检测功能不运行的情况。
 1. 使用输出残电压较大的变频器，并且与变频器串联的接触器为ON时。
 2. 正使用变频器自动整定功能时。

- 停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，所以请另外使用防止过载、缺相等問題的专用保护设备。

- 与变频器的并用
动力制器的设定时间请设定在30秒以内。超过30秒时，可能会被误检测为断线故障。
另外，在以下情况下，即使电动机在停止中也可能出现停止检测功能不运行的情况。
 1. 使用输出残电压较大的变频器，并且与变频器串联的接触器为ON时。
 2. 正使用变频器自动整定功能时。

- 停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，所以请另外使用防止过载、缺相等問題的专用保护设备。

- 与变频器的并用
动力制器的设定时间请设定在30秒以内。超过30秒时，可能会被误检测为断线故障。
另外，在以下情况下，即使电动机在停止中也可能出现停止检测功能不运行的情况。
 1. 使用输出残电压较大的变频器，并且与变频器串联的接触器为ON时。
 2. 正使用变频器自动整定功能时。

- 停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，所以请另外使用防止过载、缺相等問題的专用保护设备。

- 与变频器的并用
动力制器的设定时间请设定在30秒以内。超过30秒时，可能会被误检测为断线故障。
另外，在以下情况下，即使电动机在停止中也可能出现停止检测功能不运行的情况。
 1. 使用输出残电压较大的变频器，并且与变频器串联的接触器为ON时。
 2. 正使用变频器自动整定功能时。

- 停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，所以请另外使用防止过载、缺相等問題的专用保护设备。

- 与变频器的并用
动力制器的设定时间请设定在30秒以内。超过30秒时，可能会被误检测为断线故障。
另外，在以下情况下，即使电动机在停止中也可能出现停止检测功能不运行的情况。
 1. 使用输出残电压较大的变频器，并且与变频器串联的接触器为ON时。
 2. 正使用变频器自动整定功能时。

- 停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，所以请另外使用防止过载、缺相等問題的专用保护设备。

- 与变频器的并用
动力制器的设定时间请设定在30秒以内。超过30秒时，可能会被误检测为断线故障。
另外，在以下情况下，即使电动机在停止中也可能出现停止检测功能不运行的情况。
 1. 使用输出残电压较大的变频器，并且与变频器串联的接触器为ON时。
 2. 正使用变频器自动整定功能时。

- 停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，所以请另外使用防止过载、缺相等問題的专用保护设备。

- 与变频器的并用
动力制器的设定时间请设定在30秒以内。超过30秒时，可能会被误检测为断线故障。
另外，在以下情况下，即使电动机在停止中也可能出现停止检测功能不运行的情况。
 1. 使用输出残电压较大的变频器，并且与变频器串联的接触器为ON时。
 2. 正使用变频器自动整定功能时。

- 停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，所以请另外使用防止过载、缺相等問題的专用保护设备。

- 与变频器的并用
动力制器的设定时间请设定在30秒以内。超过30秒时，可能会被误检测为断线故障。
另外，在以下情况下，即使电动机在停止中也可能出现停止检测功能不运行的情况。
 1. 使用输出残电压较大的变频器，并且与变频器串联的接触器为ON时。
 2. 正使用变频器自动整定功能时。

- 停止检测对象连接的电动机，请使用交流感应式电动机。
-请勿使用属于连接对象外的伺服电动机等。
-使用电源规格在AC240V以上的电动机时，请将电源中性点接地。

- 本产品不具有电动机的故障检出以及保护功能，

OMRON**sti****Type G9SX-SM032-□**

Unité de contrôle d'arrêt

Français MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi ce dispositif de contrôle d'arrêt G9SX.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Conservez ce manuel à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

L'utilisation du G9SX doit être réservée aux seules personnes qualifiées ayant bénéficié d'une formation professionnelle en électricité.

Pour toute question ou remarque, veuillez contacter votre représentant OMRON.

OMRON Corporation**Déclaration de conformité CE**

OMRON certifie que la commande G9SX-SM□ respecte les exigences des Directives CE suivantes :

Directives machine 2006/42/CE

Directive EMC 2004/108/CE

Normes

La commande G9SX-SM□ a été conçue et fabriquée dans le respect des normes suivantes :

EN954-1 Cat. 4,

EN ISO13849-1:2008 Cat. 4 PL e,

IEC/EN61508 SIL3, IEC/EN62061 SIL3,


IEC/EN61000-6-2,IEC/EN61000-6-4, UL508,

CAN/CSA C22.2 No.142

Précautions d'usage pour la sécurité



Signification des avertissements

Les avertissements suivants sont utilisés dans ce manuel :

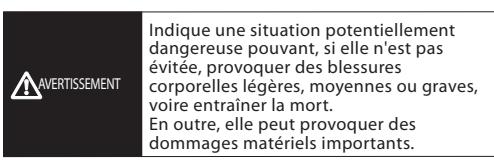

Signification des symboles d'avertissement

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

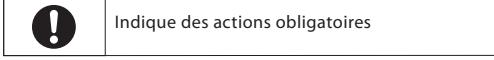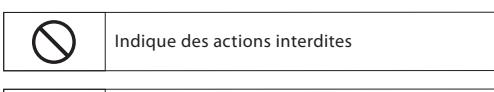

Messages d'alerte

AVERTISSEMENT

Une panne au niveau des sorties de sécurité peut entraîner de graves blessures.

Ne branchez pas de charges aux sorties de sécurité excédant la valeur nominale.

La perte des fonctions de sécurité obligatoires peut entraîner de graves blessures.

N'utilisez pas le G9SX-SM dans un système où deux moteurs ou plus sont contrôlés par un seul inverseur ou contacteur.

La perte des fonctions de sécurité exigées peut entraîner des blessures graves.

Câblez correctement le G9SX en veillant à ce que la tension d'alimentation ou la tension destinée aux charges n'entrent JAMAIS accidentellement en contact avec les sorties de sécurité.

Des pannes au niveau des sorties de sécurité peuvent entraîner de graves blessures.

Utilisez des circuits de protection contre la force contre-électromotrice lorsque vous connectez des charges inductives à des sorties de sécurité.

La perte des fonctions de sécurité peut entraîner de graves blessures.

Utilisez le moteur connecté à la fréquence d'entrée nominale du G9SX-SM (120 Hz) ou moins.

La perte des fonctions de sécurité peut entraîner des blessures graves.

Utilisez les dispositifs appropriés en tenant compte des informations ci-dessous :

Dispositifs de sécurité**Exigences**

Interrupteur de porte de sécurité à verrouillage Utilisez des dispositifs appropriés avec mécanisme d'ouverture directe conformes à la norme IEC/EN 60947-5-1, à verrouillage mécanique et équipés de bobines 24 Vcc., inférieures à 300 mA.

Relais avec contacts à guidage forcé Utilisez des dispositifs approuvés avec des contacts à guidage forcé conformes à la norme EN 50205.

Pour la boucle de retour, utilisez des dispositifs pourvus de contacts pouvant commuter des microcharges de 24 Vcc. 5 mA.

Contacteurs Pour qu'une erreur d'ouverture d'un contacteur puisse être détectée, utilisez des contacteurs avec mécanisme à guidage forcé et connectez le contact NC à l'entrée EDM du G9SX.

Pour la boucle de retour, utilisez des dispositifs pourvus de contacts pouvant commuter des microcharges de 24 Vcc. 5 mA.

Si un contacteur sans mécanisme à guidage forcé est connecté à l'entrée EDM au travers du contact NC, l'erreur du contacteur ne pourra pas être détectée.

Autres dispositifs Vérifiez que les dispositifs utilisés satisfont aux exigences du niveau de sécurité.

Précautions d'usage pour la sécurité

(1) Utilisez le G9SX-SM□ placé dans un boîtier bénéficiant d'une protection IP54 ou supérieure respectant la norme IEC/EN60529. Veillez à relier le boîtier à la terre (PE).

(2) Un câblage incorrect peut entraîner une perte de la fonction de sécurité. Avant d'utiliser le système dans lequel il sera intégré, câblez correctement les conducteurs et vérifiez que le G9SX-SM□ fonctionne correctement.

(3) N'appliquez pas de tension de courant continu supérieure à la tension nominale et n'appliquez aucune tension alternative au G9SX-SM□.

(4) Utilisez une alimentation continue respectant les exigences suivantes afin de prévenir tout choc électrique :

- Alimentation c.c. avec isolation double ou renforcée, par exemple, conforme aux normes IEC/EN60950 ou EN50178 ou transformateur conforme aux normes IEC/EN61558.

- Alimentation c.c. satisfaisant aux exigences des circuits de classe 2 ou des circuits de/d/courant limités spécifiés par UL 508.

(5) Appliquez des tensions appropriées aux entrées du G9SX-SM□.

L'utilisation de tensions inappropriées perturbe le fonctionnement du G9SX-SM□, entraîne la perte des fonctions de sécurité et risque d'endommager le G9SX-SM□.

(6) Les sorties d'erreur auxiliaire et de contrôle auxiliaire NE sont PAS des sorties de sécurité.

N'utilisez pas les sorties auxiliaires en tant que sorties de sécurité. Cela risquerait d'enrainer une perte de la fonction de sécurité du G9SX-SM□ et du système dans lequel il est intégré.

(7) Une fois l'installation du G9SX-SM□ terminée, des techniciens qualifiés doivent vérifier que l'installation est conforme et effectuer les tests de fonctionnement et d'entretien de l'appareil.

Ces personnes doivent être qualifiées et aptes à assurer la sécurité au cours de chacune des phases de conception, d'installation, de fonctionnement, d'entretien et d'élimination de l'appareil.

(8) Une personne connaissant bien la machine dans laquelle le G9SX-SM□ va être installé doit actionner et vérifier l'installation.

- (9) Le G9SX-SM□ détecte que le moteur s'arrête lorsque la tension d'entrée de la détection d'arrêt descend sous la valeur prédéterminée. En fonction des caractéristiques du moteur ou des conditions de charge, la sortie de détection de sécurité peut être activée avant que le moteur se soit complètement arrêté. Dans ce cas, du personnel qualifié doit vérifier qu'après la signalisation de la détection d'arrêt, il suffit à la rotation résiduelle du moteur est acceptable.
- (10) Effectuez les contrôles quotidiens et semestriels du G9SX-SM□. Sinon, le système peut ne pas fonctionner correctement et entraîner des dommages importants.
- (11) Ne démontez ni ne réparez ni ne modifiez le G9SX-SM□. Cela pourrait entraîner la perte de ses fonctions de sécurité.
- (12) N'utilisez que des composants compatibles ou des dispositifs respectant les normes de sécurité correspondant au niveau de sécurité requis. La conformité aux exigences de sécurité est considérée dans son intégralité. Consultez un organisme de certification pour connaître le niveau de sécurité requis.
- (13) OMRO ne peut en aucun cas être tenu responsable de la conformité de l'ensemble du système du client vis-à-vis des normes de sécurité.
- (14) Débranchez l'alimentation du G9SX-SM□ lorsque vous effectuez une opération de câblage. Les dispositifs connectés au G9SX-SM□ risquent de se mettre en marche inopinément.
- (15) Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous raccordez les fiches d'alimentation aux bornes du G9SX-SM□.
- (16) N'utilisez pas le G9SX-SM□ dans un environnement contenant des gaz inflammables ou explosifs.
- (17) La tension d'alimentation du moteur est appliquée aux entrées statiques de sécurité. Connectez un dispositif de protection en cas de surtension: fusible, coupe-circuit, etc. (3 A max.) et serrez les vis des bornes des fils des entrées statiques de sécurité au couple nominal prescrit.

Précautions en vue d'une utilisation correcte

- (1) Manipulez le produit avec précautions.
- (2) Ne laissez pas le G9SX-SM□ tomber sur le sol et ne l'exposez pas à des vibrations ou des chocs mécaniques trop importants. Vous risqueriez ainsi d'endommager le G9SX-SM□ qui pourrait alors ne plus fonctionner correctement.
- (3) Conditions de stockage et d'utilisation
- (4) N'exposez pas le produit aux conditions suivantes :
- (5) Montage
- (6) Afin de pouvoir appliquer le courant nominal aux sorties du G9SX et garantir un espace suffisant pour la ventilation et le câblage, les espaces suivants doivent rester libres autour du G9SX :
- (7) Pour les sorties de sécurité :
- (8) Pour les sorties de détection :
- (9) Pour les sorties de commande :
- (10) Pour les sorties de tension :
- (11) Pour les sorties de signal :
- (12) Pour les sorties de commande :
- (13) Pour les sorties de tension :
- (14) Pour les sorties de signal :
- (15) Pour les sorties de commande :
- (16) Pour les sorties de tension :
- (17) Pour les sorties de signal :
- (18) Pour les sorties de commande :
- (19) Pour les sorties de tension :
- (20) Pour les sorties de signal :
- (21) Pour les sorties de commande :
- (22) Pour les sorties de tension :
- (23) Pour les sorties de signal :
- (24) Pour les sorties de commande :
- (25) Pour les sorties de tension :
- (26) Pour les sorties de signal :
- (27) Pour les sorties de commande :
- (28) Pour les sorties de tension :
- (29) Pour les sorties de signal :
- (30) Pour les sorties de commande :
- (31) Pour les sorties de tension :
- (32) Pour les sorties de signal :
- (33) Pour les sorties de commande :
- (34) Pour les sorties de tension :
- (35) Pour les sorties de signal :
- (36) Pour les sorties de commande :
- (37) Pour les sorties de tension :
- (38) Pour les sorties de signal :
- (39) Pour les sorties de commande :
- (40) Pour les sorties de tension :
- (41) Pour les sorties de signal :
- (42) Pour les sorties de commande :
- (43) Pour les sorties de tension :
- (44) Pour les sorties de signal :
- (45) Pour les sorties de commande :
- (46) Pour les sorties de tension :
- (47) Pour les sorties de signal :
- (48) Pour les sorties de commande :
- (49) Pour les sorties de tension :
- (50) Pour les sorties de signal :
- (51) Pour les sorties de commande :
- (52) Pour les sorties de tension :
- (53) Pour les sorties de signal :
- (54) Pour les sorties de commande :
- (55) Pour les sorties de tension :
- (56) Pour les sorties de signal :
- (57) Pour les sorties de commande :
- (58) Pour les sorties de tension :
- (59) Pour les sorties de signal :
- (60) Pour les sorties de commande :
- (61) Pour les sorties de tension :
- (62) Pour les sorties de signal :
- (63) Pour les sorties de commande :
- (64) Pour les sorties de tension :
- (65) Pour les sorties de signal :
- (66) Pour les sorties de commande :
- (67) Pour les sorties de tension :
- (68) Pour les sorties de signal :
- (69) Pour les sorties de commande :
- (70) Pour les sorties de tension :
- (71) Pour les sorties de signal :
- (72) Pour les sorties de commande :
- (73) Pour les sorties de tension :
- (74) Pour les sorties de signal :
- (75) Pour les sorties de commande :
- (76) Pour les sorties de tension :
- (77) Pour les sorties de signal :
- (78) Pour les sorties de commande :
- (79) Pour les sorties de tension :
- (80) Pour les sorties de signal :
- (81) Pour les sorties de commande :
- (82) Pour les sorties de tension :
- (83) Pour les sorties de signal :
- (84) Pour les sorties de commande :
- (85) Pour les sorties de tension :
- (86) Pour les sorties de signal :
- (87) Pour les sorties de commande :
- (88) Pour les sorties de tension :
- (89) Pour les sorties de signal :
- (90) Pour les sorties de commande :
- (91) Pour les sorties de tension :
- (92) Pour les sorties de signal :
- (93) Pour les sorties de commande :
- (94) Pour les sorties de tension :
- (95) Pour les sorties de signal :
- (96) Pour les sorties de commande :
- (97) Pour les sorties de tension :
- (98) Pour les sorties de signal :
- (99) Pour les sorties de commande :
- (100) Pour les sorties de tension :
- (101) Pour les sorties de signal :
- (102) Pour les sorties de commande :
- (103) Pour les sorties de tension :
- (104) Pour les sorties de signal :
- (105) Pour les sorties de commande :
- (106) Pour les sorties de tension :
- (107) Pour les sorties de signal :
- (108) Pour les sorties de commande :
- (109) Pour les sorties de tension :
- (110) Pour les sorties de signal :
- (111) Pour les sorties de commande :
- (112) Pour les sorties de tension :
- (113) Pour les sorties de signal :
- (114) Pour les sorties de commande :
- (115) Pour les sorties de tension :
- (116) Pour les sorties de signal :
- (117) Pour les sorties de commande :
- (118) Pour les sorties de tension :
- (119) Pour les sorties de signal :
- (120) Pour les sorties de commande :
- (121) Pour les sorties de tension :
- (122) Pour les sorties de signal :
- (123) Pour les sorties de commande :
- (124) Pour les sorties de tension :
- (125) Pour les sorties de signal :
- (126) Pour les sorties de commande :
- (127) Pour les sorties de tension :
- (128) Pour les sorties de signal :
- (129) Pour les sorties de commande :
- (130) Pour les sorties de tension :
- (131) Pour les sorties de signal :
- (132) Pour les sorties de commande :
- (133) Pour les sorties de tension :
- (134) Pour les sorties de signal :
- (135) Pour les sorties de commande :
- (136) Pour les sorties de tension :
- (137) Pour les sorties de signal :
- (138) Pour les sorties de commande :
- (139) Pour les sorties de tension :
- (140) Pour les sorties de signal :
- (141) Pour les sorties de commande :
- (142) Pour les sorties de tension :
- (143) Pour les sorties de signal :
- (144) Pour les sorties de commande :
- (145) Pour les sorties de tension :
- (146) Pour les sorties de signal :
- (147) Pour les sorties de commande :
- (148) Pour les sorties de tension :
- (149) Pour les sorties de signal :
- (150) Pour les sorties de commande :
- (151) Pour les sorties de tension :
- (152) Pour les sorties de signal :
- (153) Pour les sorties de commande :
- (154) Pour les sorties de tension :
- (155) Pour les sorties de signal :
- (156) Pour les sorties de commande :
- (157) Pour les sorties de tension :
- (158) Pour les sorties de signal :
- (159) Pour les sorties de commande :
- (160) Pour les sorties de tension :
- (161) Pour les sorties de signal :
- (162) Pour les sorties de commande :
- (163) Pour les sorties de tension :
- (164) Pour les sorties de signal :
- (165) Pour les sorties de commande :
- (166) Pour les sorties de tension :
- (167) Pour les sorties de signal :
- (168) Pour les sorties de commande :
- (169) Pour les sorties de tension :
- (170) Pour les sorties de signal :
- (171) Pour les sorties de commande :
- (172) Pour les sorties de tension :
- (173) Pour les sorties de signal :
- (174) Pour les sorties de commande :
- (175) Pour les sorties de tension :
- (176) Pour les sorties de signal :
- (177) Pour les sorties de commande :
- (178) Pour les sorties de tension :
- (179) Pour les sorties de signal :
- (180) Pour les sorties de commande :
- (181) Pour les sorties de tension :
- (182) Pour les sorties de signal :
- (183) Pour les sorties de commande :
- (184) Pour les sorties de tension :
- (185) Pour les sorties de signal :
- (186) Pour les sorties de commande :
- (187) Pour les sorties de tension :
- (188) Pour les sorties de signal :
- (189) Pour les sorties de commande :
- (190) Pour les sorties de tension :
- (191) Pour les sorties de signal :
- (192) Pour les sorties de commande :
- (193) Pour les sorties de tension :
- (194) Pour les sorties de signal :
- (195) Pour les sorties de commande :
- (196) Pour les sorties de tension :
- (197) Pour les sorties de signal :
- (198) Pour les sorties de commande :
- (199) Pour les sorties de tension :
- (200) Pour les sorties de signal :
- (201) Pour les sorties de commande :
- (202) Pour les sorties de tension :
- (203) Pour les sorties de signal :
- (204) Pour les sorties de commande :
- (205) Pour les sorties de tension :
- (206) Pour les sorties de signal :
- (207) Pour les sorties de commande :
- (208) Pour les sorties de tension :
- (209) Pour les sorties de signal :
- (210) Pour les sorties de commande :
- (211) Pour les sorties de tension :
- (212) Pour les sorties de signal :
- (213) Pour les sorties de commande :
- (214) Pour les sorties de tension :
- (215) Pour les sorties de signal :
- (216) Pour les sorties de commande :
- (217